## הערות כלליות

1. הכוח יהיה בהתאם לסיכון. 0.8 של המפקים הכללי בחשמל בהוצאת העבודה הבין משרדית המיוחדת בהוצאת האיגוד.
2. הכוח ישייר הדרכות עובדים ומקפו המסמכים ותעודות הסימון הדלוחות הנדרשים עם דיות פליטה ומנעול.
3. המסמכים הנ"ל יוגשו אל אמצעים עם כיוון ניתוק מקומי של ליבלאפוס. מחוזות ומתוכנן "מיידי" סימנים "AA,AK".
4. הכוח יכולה הכרים בשיפוי מבנים המבנים הנמסים הנכלי עד ל-0.92 בסידה וכניה המחמיר כלות מסים המסן נסוי מזה.
5. הכוח יכולה מנוס שמור בגודל 30% מגודל הכוח כרזרבה לעתיד.
6. הכוח יכולה אפומטר ככל מנוע שהספנו מעל 3 כיס.
7. המחברים יאשרו בקצר המנועים השונים של היחידות ויכולו הגנה בפני דוחף קצר ודוחף יתר.
8. שעון מיתוג שבועי יותר דיגיטלי עם רזרבה פנימית כ-48 שעות כולל מפסק אוטומטי-לדנו-מופסק.
9. הנבלן אחראי להתאמת מידות הכוח כמנוס וכתאומים עם שאר הגורמים בשטח.
10. בכוח יוחנו נתיבי מפקסים ובו יוכנסו תוכניות הכוח והמחנו החשמלי בשפה מאושרים ע"י המזמנים.
11. הנבנן יוציא תושים הכוח ומערכת החשמל לאישור המזמנים.
12. כוח החשמל ומחנו החשמל כוכו יעבנו בדיסת מבנה חשמל ויוכבו אושרה בפנו בדיסה ואשר המחנו כולל ע"י המזמנים.
13. טרמוסטטים יוזנו דרך שנוי הנאה המצב מופסטי לא יגיע מחה לכו מוסטטים.

## מקרא

| | |
|---|---|
| CL | שנון הפעלה עם תכנית שבועית/יומית ורזרבה מכנית. |
| | מנורה ירוקה (פעולה). |
| | מנורה אדומה (תקלה). |
| MAG | הגנה מגנטית. |
| ST | מתנע. |
| OL | הגנה - יתות עומס. |
| M | מנוע. |
| R | ממסר עם מגעי עזר. |
| | תכת פזי. |
| | חד פזי. |
| | תרמוסטט אלקטרוני עם רגש וצג מסרטורה SET POINT-1 |
| | השהייה |
| | ממסר תוסר פזה |
| | ממסר פזת |

### הערה

יש להתקין בקר שתפקידו לתת הוראה לתנור החשמל להכנס לפעולה כזמן קצוב או שהמסרטורה ביהדרי חגיע למסרטורה הנדרשת הבקר שוכם בפעילות תנור החשמל ונשלט עיי הטרמוסטט שבהדרי.
בשלב של פעילות הגיבוי משאבות החום יושבתו.

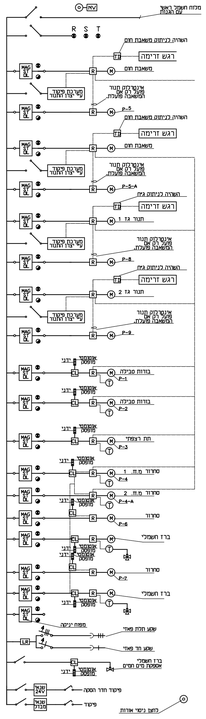
מתח חשמל ראשי
R S T
רגש זרימה
משאבת חום
מגע עזר
מגע עזר
מגע עזר